



11.0 Guia para Solução de Problemas

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	CORREÇÃO
Interferência da interface do rádio 2. Cabo da interface	1. Rádio	1. Verifique o rádio em outra Viking 2. Verifique o cabo da interface em outra Viking. Caso haja ruídos de fundo, toque o cabo na conexão da Viking com o aterramento. Caso o ruído pare, é necessário outro cabo de interface
VAS não funciona	1. Quadro da máscara facial 2. Alto-falante ou fio do alto-falante defeituoso 3. Console de controle	1. Tente outra máscara facial. Caso OK, substitua o quadro da máscara facial 2. Troque o console de controle, caso funcione, o alto-falante ou o fio do alto-falante precisa ser substituído 3. Conector no quadro do circuito não está fazendo contato. Necessário trocar console. Chame o agente ou o serviço de atendimento a clientes da ISI
VAS com ruído de estática	Contato deficiente dos eletrônicos	Lubrifique o plugue dos eletrônicos da máscara facial máscara facial com graxa dielétrica

Caso as correções do usuário NÃO solucionem os problemas, coloque uma etiqueta “Defeituosa” na unidade e leve a SCBA para conserto por um técnico qualificado de serviços.